

## Release Notes

# LCOS 10.72 RU3

### Inhaltsübersicht

03	<b>1. Einleitung</b>
03	<b>2. Das Release-Tag in der Software-Bezeichnung</b>
04	<b>3. Gerätespezifische Kompatibilität zu LCOS 10.72</b>
04	<b>4. Hinweise zu LCOS 10.72</b>
04	Informationen zu Werkseinstellungen
04	Entfall der VPN-Regeln in der IPv4-Firewall
05	<b>5. Feature-Übersicht LCOS 10.72</b>
05	<b>5.1 Feature-Highlights 10.72</b>
05	Advanced Mesh VPN
05	<b>5.2 Weitere Features LCOS 10.72</b>
05	Jugendschutz nach BPjM-Vorgaben
05	Zwei-Faktor-Authentifizierung – Doppelte Sicherheit für Ihr VPN
07	<b>6. Historie LCOS 10.72</b>
07	LCOS-Änderungen 10.72.0203 RU3
11	LCOS-Änderungen 10.72.0092 SU2
11	LCOS-Änderungen 10.72.0091 RU1
14	LCOS-Änderungen 10.72.0015 Rel

**16 7. Allgemeine Hinweise**

16 Haftungsausschluss

16 Sichern der aktuellen Konfiguration

16 Verwendung einer Minimalfirmware zur Vergrößerung des Speicherplatzes

## 1. Einleitung

Alle Mitglieder der LANCOM Betriebssystem-Familie – LCOS, LCOS SX, LCOS LX und LCOS FX – sind die vertrauenswürdige Grundlage für das gesamte LANCOM Produktportfolio. Im Rahmen der von den Produkten vorgegebenen Hardware ist die jeweils aktuelle Firmware-Version für alle LANCOM Produkte verfügbar und wird von LANCOM Systems kostenlos zum Download angeboten.

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der LCOS Software Release 10.72 RU3 sowie die Änderungen und Verbesserungen zur Vorversion.

**Beachten Sie vor der Durchführung des Firmware-Updates unbedingt die Hinweise im Kapitel 7 „Allgemeine Hinweise“ dieses Dokumentes.**

Aktuelle Support-Hinweise und sowie Informationen über bekannte Einschränkungen zur aktuellen LCOS-Version finden Sie im Support-Bereich unserer Webseite [www.lancom.de/service-support/soforthilfe/aktuelle-support-hinweise](http://www.lancom.de/service-support/soforthilfe/aktuelle-support-hinweise)

## 2. Das Release-Tag in der Software-Bezeichnung

### **Release Candidate (RC)**

Ein Release Candidate ist umfangreich von LANCOM getestet und enthält neue Betriebssystem-Features. Er dient als Praxistest und wird deshalb für den Einsatz in Produktivumgebungen nicht empfohlen.

### **Release-Version (Rel)**

Das Release ist umfangreich geprüft und in der Praxis erfolgreich getestet. Es enthält neue Features und Verbesserungen bisheriger LANCOM Betriebssystem-Versionen. Wird für den Einsatz in Produktivumgebungen empfohlen.

### **Release Update (RU)**

Dient zur nachträglichen Weiterentwicklung einer initialen Release-Version und enthält Detailverbesserungen, Bug Fixes und kleinere Features.

### **Security Update (SU)**

Enthält wichtige Security Fixes des jeweiligen LANCOM Betriebssystem-Versionstandes und sichert Ihnen fortlaufend einen sehr hohen Sicherheitsstandard.

### 3. Gerätespezifische Kompatibilität zu LCOS 10.72

Grundsätzlich werden alle LANCOM Produkte über die gesamte Lebenszeit regelmäßig mit Major Releases bedient, welche neue Features und Bugfixes beinhalten.

Auch für Geräte, die keine aktuelle LCOS-Version unterstützen, werden in regelmäßigen Abständen LCOS Release Updates inklusive Bugfixes und allgemeinen Verbesserungen bereitgestellt. Eine Übersicht über die aktuell unterstützte LCOS-Version für Ihr Gerät finden Sie unter

[www.lancom.de/produkte/firmware/software-lifecycle-management](http://www.lancom.de/produkte/firmware/software-lifecycle-management)

#### **Die Unterstützung für die folgenden Geräte entfällt ab LCOS 10.72:**

- LANCOM 1781EF+
- LANCOM 1783VA
- LANCOM 1781VAW
- LANCOM 1783VA-4G
- LANCOM R883VAW
- Business LAN R800A

### 4. Hinweise zu LCOS 10.72

#### **Informationen zu Werkseinstellungen**

Geräte, die mit LCOS 10.00 oder größer ausgeliefert werden, kontaktieren automatisch die LANCOM Management Cloud (LMC). Diese Funktionalität ermöglicht eine Zero-Touch-Inbetriebnahme von neuen Geräten. Falls die LMC nicht verwendet werden soll, kann diese Funktionalität über den Grundeinstellungs-Wizard bei der Erstinstallation oder im LANconfig jederzeit unter Management > LMC deaktiviert werden. Eine spätere Verwendung der LMC ist jederzeit wieder manuell aktivierbar.

#### **Entfall der VPN-Regeln in der IPv4-Firewall**

Ab LCOS 10.70 werden VPN-Regeln zur Erzeugung von Netzbeziehungen (SAs) in der IPv4-Firewall nicht mehr unterstützt und durch die Konfigurationsmöglichkeit ‚Netzwerk-Regeln‘ im VPN-Menü ersetzt.

Dies betrifft hauptsächlich Szenarien mit IKEv1-Verbindungen.

Für weitere Details siehe:

<https://support.lancom-systems.com/knowledge/pages/viewpage.action?pageId=85885720>

## 5. Feature-Übersicht LCOS 10.72

### 5.1 Feature-Highlights 10.72

#### **Advanced Mesh VPN**

Bei klassischen, sternförmigen VPN-Standortvernetzungen, in denen alle Filialen lediglich über die Zentrale und nicht direkt untereinander verbunden sind, wird die Internetleitung der Zentrale schnell zum Flaschenhals der gesamten Kommunikation. Mit Advanced Mesh VPN kommunizieren die Zweigstellen nun auf direktem Weg miteinander und sorgen so in der Zentrale für deutlich weniger Traffic und einhergehend für höhere Performance. Die VPN-Tunnel werden hierbei bei Bedarf dynamisch aufgebaut, sobald Datentransfer von einer zur anderen Filiale transportiert wird. Findet keine Kommunikation mehr statt, wird die VPN-Verbindung ebenso dynamisch wieder abgebaut.

### 5.2 Weitere Features LCOS 10.72

#### **Jugendschutz nach BPjM-Vorgaben**

Mit LCOS 10.70 RC1 maximieren Sie jetzt den Schutz von minderjährigen Nutzern z. B. in Schulen oder Jugendeinrichtungen. So ist die offizielle Webseiten-Liste der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) nun auch Teil der LANCOM Content Filter Option oder separat über die Software-Erweiterung LANCOM BPjM Filter Option erhältlich (ab LCOS 10.70 Rel). Damit sind Domains, deren Inhalte offiziell als jugendgefährdend eingestuft werden, für die entsprechende Zielgruppe in Deutschland nicht erreichbar. Eine stetige Aktualisierung und Erweiterung dieser Auflistung ist dabei gewährleistet.

#### **Zwei-Faktor-Authentifizierung – Doppelte Sicherheit für Ihr VPN**

Immer dann, wenn ein hohes Sicherheitslevel für Ihre sensiblen Daten erforderlich ist oder z. B. auch Compliance-Richtlinien in Ihrem Unternehmen es vorsehen, ist die doppelte Absicherung des Netzwerk-Zugangs über den LANCOM Advanced VPN Client ideal. Dank Zwei-Faktor-Authentifizierung (IKEv2 EAP-OTP) schützen Sie jetzt den VPN-Zugang und damit auch Ihr Netzwerk vor unbefugten Zugriffen. So kann festgelegt werden, dass sich User ausschließlich über den LANCOM Advanced VPN Client einwählen können, sofern sie beim Login die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Hierbei wird das VPN-Passwort um ein zeitbasiertes Einmalpasswort ergänzt, welches in einer Authentifizierungs-App (z.B. Google Authenticator) auf dem Mobiltelefon generiert werden kann.

Nutzbar ist dieses Feature mit allen Geräten, die mindestens 25 VPN-Tunnel besitzen (entweder bereits integriert oder aber mit LANCOM VPN Option aufgerüstet).

**Weitere Features finden Sie in den Abschnitten zu den einzelnen Builds im Kapitel 6 „Historie LCOS“.**

## 6. Historie LCOS 10.72

### LCOS-Änderungen 10.72.0203 RU3

#### Korrekturen / Anpassungen

##### Allgemein

- Bei einer Weiterleitung auf einen externen RADIUS-Server wurde beim LANCOM 1800EFW die angegebene IP-Adresse in umgekehrter Reihenfolge in die Konfiguration eingetragen.
- Wird die Feature-Aktivierung per Konsole initiiert und der Lizenz-Server ist nicht erreichbar, verbleibt die Aktivierung im Zustand ‚processing‘. Wurde die Feature-Aktivierung anschließend erneut per Konsole initiiert, führte dies zu einem unvermittelten Neustart des Gerätes.
- Wenn eine OSPF-Konfiguration gespeichert und in einem zweiten Schritt die Routen-Redistribution hinzugefügt wurde, kündigte sich der LANCOM Router nicht als ASBR (Autonomous System Boundary Router) an.
- Die OSPF-Interface-Kosten wurden aufgrund einer falschen internen Verarbeitung mit inkorrekten Werten dargestellt.
- Der Zähler für das Datenvolumen-Budget berücksichtigte nicht die Daten, die über IPSec-Verbindungen übertragen wurden.
- Aufgrund eines Problems bei der Initialisierung des WWAN-Moduls konnte es vorkommen, dass bei LANCOM Mobilfunk-Routern nach einer Firmware-Aktualisierung eine bestehende WWAN-Verbindung nicht mehr aufgebaut wurde.
- Im WEBconfig-Dashboard wurde in der Dienste-Übersicht für Web-Services der HTTPS-Port mit ‚1‘ statt ‚443‘ angezeigt.
- Wenn in der OSPF-Konfiguration eines LANCOM Routers der Wert ‚Advertise-Default-Route‘ auf ‚Dynamic‘ eingestellt war, funktionierte das Ankündigen der Default-Route nicht, obwohl die Route in der FIB vorhanden war.
- Die DHCPv6-Client-ID wurde bei WWAN-Schnittstellen mit dem Wert ‚0‘ statt mit der jeweiligen MAC-Adresse angegeben.
- Wenn zur Authentifizierung an einem LANCOM Router ein RADIUS-Server verwendet wurde und diese Authentifizierung nicht funktionierte, schlug das Fallback auf die lokale Authentifizierung fehl (Login blieb stehen), und der Router führte nach einigen Minuten einen unvermittelten Neustart durch.
- Wenn bei einem Mobilfunk-Router mit 5G-Modul im laufenden Betrieb die SIM-Karte gewechselt wurde, führte dies zu einem unvermittelten Neustart.

- War bei aktivierter DNS-Weiterleitung kein DNS-Server hinterlegt, meldete der Router dies nicht an den anfragenden Netzwerk-Teilnehmer.  
Der Router sendet in einem solchen Fall jetzt die Meldung „server failure“ an den anfragenden Netzwerk-Teilnehmer.
- Soll bei Verwendung der Funktion ‚Administrative Distanz‘ Portforwarding auch für die Verbindung mit dem höheren Wert (Backup-Verbindung) möglich sein, muss für diese ein weiterer Routing-Eintrag erstellt werden (Dummy-Route). Diese Dummy-Route wurde bei einem Portforwarding nicht berücksichtigt, sodass Pakete über die Backup-Verbindung nicht weitergeleitet werden konnten.

### **VPN**

- Wurde eine IKEv2-VPN-Verbindung auf AES-GCM konfiguriert, wurden eingehende, fragmentierte ESP-Pakete mit einer Fehlermeldung verworfen.
- In Einzelfällen konnte es bei einem Wechsel auf eine Backup-Verbindung vorkommen, dass die ‚Security Associations‘ einer VPN-Verbindung nicht abgebaut wurden. Dadurch konnte die VPN-Verbindung nicht mehr aufgebaut werden. In einem VPN-Status-Trace wurde in einem solchen Fall die Meldung „VPN: local reconnect lock active“ ausgegeben.
- Bei Verwendung einer IKEv2-Verbindung per RAS Config Mode zwischen zwei LANCOM Routern mit aktiviertem IPv4-Routing wurden die hinterlegten Netzwerke zweimal übertragen. In einem VPN-Status-Trace wurde in diesem Fall die Meldung „IKEv2 Routes have been already exchanged“ ausgegeben. Dadurch kam es zu Fehlern auf der VPN-Verbindung.

### **WLAN**

- Ein verwalteter Access Point verwendete nicht die im WLAN-Controller in der SSID eingetragene VLAN-ID, sondern stets die in seiner lokalen Konfiguration vorhandene VLAN-ID im Groupkey-Index. Dies führte dazu, dass Broad- und Multicasts nicht entschlüsselt und somit auch nicht übertragen werden konnten.

### **VoIP**

- Stellte der Voice Call Manager nach Auflösung des ‚SRV Resource Records‘ fest, dass dieser nicht mit dem SIP-Server mit der höchsten Priorität verbunden war, initiierte dieser einen Wechsel zu dem am höchsten priorisierten Server. Dazu sendete der Voice Call Manager ein Un-Register zu dem bisherigen SIP-Server, um die Verbindung zu diesem zu trennen. Wurde das Un-Register von dem bisherigen SIP-Server nicht beantwortet, wechselte der Voice Call Manager nicht zum korrekten SIP-Server.



- Erhielt der Router vom SIP-Provider ein Re-INVITE mit SDP-Parametern, die der Voice Call Manager nicht verarbeiten konnte, sendete dieser statt der Meldung „488 Not Acceptable Here“ die Meldung „500 Server Internal Error“. Dadurch wurde das Telefonat vom SIP-Provider abgebaut.
- Bei einem Fehler des primären SIP-Servers erfolgt ein Wechsel auf einen SIP-Server mit niedriger Priorität. Dabei soll ein Wechsel zurück auf den primären SIP-Server erst nach 15 Minuten erfolgen. Bisher prüfte der Voice Call Manager bei jeder SRV-Auflösung, ob der SIP-Server mit der höchsten Priorität verwendet wurde und initiierte gegebenenfalls einen Wechsel. Weiterhin konnte es vorkommen, dass die Überprüfung des verwendeten SIP-Servers bereits während der Initialisierung durchgeführt wurde, wenn die IP-Adressen der SIP-Server noch nicht übermittelt waren.
- Wenn ein am Router registriertes SIP-Telefon bei einem eingehenden Telefonat eine Anrufweiterschaltung durchführte und dabei direkt ein REFER mit anschließendem Re-INVITE sendete statt das Telefonat zu parken (Hold), führte dies dazu, dass vom SIP-Telefon zwei INVITE-Pakete für die gleiche Call-ID versendet wurden. Das Telefonat wurde daraufhin vom Provider abgebaut, sodass die Anrufweiterschaltung nicht möglich war. Der Voice Call Manager verzichtet jetzt in einem solchen Fall auf die Authentifizierung bei dem Re-INVITE des SIP-Telefons und sendet dies direkt an das Weiterleitungs-Ziel. Das „SIP 200 OK“ vom Weiterleitungs-Ziel wird anschließend an das SIP-Telefon weitergeleitet, sodass das doppelte INVITE vermieden wird.
- Erfolgte in einem Szenario mit einer ISDN-TK-Anlage eine Anrufweiterschaltung per FACILITY-Meldung und Call-Re-routing, wurde die Quellrufnummer nicht übernommen, wenn der Voice Call Manager kein SIP302 verwendete oder der SIP-Provider kein SIP302 unterstützte.
- Bei einem eingehenden Telefonat an ein Analog- oder ISDN-Telefon berücksichtigte der Voice Call Manager bei der Auswahl des Codecs für den RTP-Datenverkehr nur die ursprüngliche SDP Offer anstelle der SDP-Answer. Dies konnte dazu führen, dass ein falscher Codec gewählt wurde. In einem solchen Fall war keine Sprachübertragung möglich und das Telefonat wurde nach kurzer Zeit abgebaut. Der Voice Call Manager verwendet jetzt immer den Codec PCMA, sofern dieser im SDP Offer angeboten wird.

→ Wurde in einem Szenario mit einer ISDN-TK-Anlage ein ausgehendes Telefonat per Zifferwahl initiiert, wurde die Rufnummer bei zu langsamer Übermittlung der einzelnen Ziffern durch die ISDN-TK-Anlage nicht komplett übertragen. Das Telefonat konnte dadurch nicht aufgebaut werden. Der Voice Call Manager verwendet jetzt einen ‚Short Overlap Timer‘ von 500 anstatt 250 ms.

## LCOS-Änderungen 10.72.0092 SU2

### Korrekturen / Anpassungen

#### Allgemein

- Sicherheitsverbesserungen durch ein Update der OpenSSL-Version auf 1.1.1t (CVE-2023-0286, CVE-2022-4304, CVE-2023-0215 und CVE-2022-4450).

## LCOS-Änderungen 10.72.0091 RU1

### Neue Features

- Beim DHCPv6 Relay Agent können nun bis zu 4 Ziele zur Weiterleitungen an externe Server konfiguriert werden.
- Der DHCPv6 Relay Agent unterstützt eine Absendeadresse in Richtung DHCPv6-Server.
- Das BPJM-Modul besitzt nun eine CLI-Funktion zur Löschung der aktuellen Signaturdefinition.
- „Connection Refused“-Meldungen werden nun im Syslog mit Level ‚Info‘ statt „Alarm“ angezeigt. Dies führt dazu, dass diese Meldungen nicht mehr im Syslog der WEBconfig im Default angezeigt werden. Das Verhalten kann durch eine Konfigurationsänderung angepasst werden.

### Hinweis:

Ab der nächsten LCOS-Major-Version werden die Spalten ‚Tx-normal‘, ‚Tx-reliable‘ und ‚Tx-urgent‘ der Status-Tabelle ‚Status/WAN/Packet-Transport‘ entfernt und nicht mehr unterstützt. Ebenso entfällt dort die Status-Tabelle ‚Status/IP-Router/Protocol-Table‘. Die letzte unterstützte Version ist LCOS 10.7x.

### Korrekturen / Anpassungen

#### Allgemein

- Das Feature BPJM konnte auch konfiguriert werden, wenn keine Lizenz für diese Option vorhanden war.
- Der WEBconfig-Setup-Assistent zur Einrichtung einer IPv6-Internetverbindung schrieb das Kommentarfeld in die ‚Router‘-Spalte der IPv6-Routing-Tabelle. In der Folge war die konfigurierte IPv6-Verbindung nicht funktionsfähig.

- Wenn zeitweise keine Daten über die 4G- / 5G-Internetverbindung der Deutschen Telekom übertragen wurden, konnte es vorkommen, dass die WWAN-Internetnetverbindung nach Wiederaufnahme der Datenübertragung nicht mehr funktionsfähig war.
- Sobald eine neue Konfiguration per Skript in einen LANCOM 1900EF-5G eingespielt wurde, verblieb das WWAN-Modem im Status ‚Device Removal/ Deactivated‘. Das WWAN-Modem konnte erst durch einen Neustart des Gerätes wieder in den Aktiv-Modus versetzt werden.
- Wenn im Passwort einer verschlüsselten Konfigurationssicherung ein ‚+‘-Zeichen enthalten war, konnte die verschlüsselte Konfigurationssicherung nicht mehr entschlüsselt und in das LANCOM Gerät übertragen werden.
- Bei einem aktiven Backup über WWAN konnte es vorkommen, dass nach einiger Zeit das Routing zwischen LAN und WAN nicht mehr funktionierte und nur durch eine Trennung der WWAN-Verbindung wiederhergestellt werden konnte.
- In Einzelfällen konnte es vorkommen, dass der DHCP-Server auf einem Router im Werkszustand (Einstellung ‚Automatisch‘) nicht startete und dadurch keine IP-Adressen verteilen konnte.
- Empfang der Router einen Broadcast für ein bestimmtes Netzwerk auf dem Interface eines anderen Netzwerks, führte dies zu einem unvermittelten Neustart des Routers, wenn in der Firewall eine Regel mit der empfangenen Broadcast-Adresse als Ziel angelegt war.
- Bei Verwendung von ICMP-Polling für eine Internet-Verbindung kam es zu einem unvermittelten Neustart des Routers, wenn eine ARP-Anfrage des Polling-Ziels beantwortet wurde, bevor die Internet-Verbindung aufgebaut war.
- Wenn bei einer DNS-Anfrage des LMC-Clients mehrere IP-Adressen aufgelöst wurden, verwendete das Gerät für die Kommunikation per TCP immer die ‚kleinste‘ IP-Adresse statt eine Lastverteilung auf mehrere IP-Adressen durchzuführen. Dieses Verhalten betraf auch weitere Anwendungen. Es wird jetzt immer eine zufällige IP-Adresse verwendet.

**VoIP**

- Wenn am Router Analog- bzw. ISDN-Geräte angebunden waren, sendete der Voice Call Manager im ‚SDP Answer‘ immer die Codecs PCMA (G.711-a) und PCMU (G.711-u), sobald einer der beiden Codecs im ‚SDP Offer‘ enthalten war. Jetzt werden alle Codecs außer PCMA und PCMU aus dem ‚SDP Offer‘ gelöscht und der erste Codec in die ‚SDP Answer‘ übernommen. Wenn PCMU verwendet wird, transcodiert der Voice Call Manager dies in PCMA, da ISDN- und Analog-Geräte lediglich PCMA unterstützen. Ist im INVITE kein ‚SDP Offer‘ enthalten, antwortet der Voice Call Manager im ‚SDP-Answer‘ mit PCMA und PCMU.
- War in einer SIP-Leitung bei der ‚Signalisierungs-Verschlüsselung‘ die Option ‚Automatisch‘ ausgewählt (NAPTR aktiv), konnte es vorkommen, dass die Re-Registrierung nicht funktionierte und eine Neu-Registrierung durchgeführt werden musste. Dadurch funktionierte in diesem Zeitraum die Telefonie nicht mehr.
- Wird ein Router mit Voice Call Manager vor einer SIP-TK-Ankage eingesetzt, fungiert dieser als Session Border Controller (SBC). Wenn in einem solchen Szenario ein eingehendes Telefonat eines Mobilfunk-Teilnehmers (VoLTE) direkt über die Funktion ‚Verbinden ohne Rückfrage‘ (Blind Call Transfer) weitergeleitet wurde, handelte der Voice Call Manager mit einer bestimmten Gegenstelle des SIP-Providers den Codec nicht korrekt aus. Dies führte dazu, dass das Telefonat abgebaut wurde.
- Verwendete ein SIP-Provider DNS-SRV-Einträge mit der gleichen Priorität, wechselte der Voice Call Manager bei jeder erneuten DNS-Auflösung zwischen diesen Servern. Dies führte zu einer kurzen Unterbrechung der Registrierung.

## LCOS-Änderungen 10.72.0015 Rel

### Neue Features

- Unterstützung von Q-in-Q-VLAN auf WAN-Schnittstellen
- Unterstützung einer Absendeadresse für den Updateprozess der Signaturdatei beim BPJM-Filter
- Master-Holddown-Zeit-Schalter im VRRP
- Unterstützung für RADSEC-Zertifikate im SCEP-Client
- In der WEBConfig gibt es im Dashboard bei WLAN einer Verlinkung zur WLAN-Stationstabelle.
- Ein LANCOM WLC unterstützt die Auswahl des LX-6500 im Firmware-Management.
- Unterstützung von LANCOM ARC 2.0 zusammen mit der LMC

### Korrekturen / Anpassungen

#### Allgemein

- Obwohl auf einem Router keine Content Filter-Option aktiv war, wurde im WEBconfig das Menü ‚Content Filter‘ angezeigt. Die Konfigurationsdialoge waren jedoch leer.
- In der WEBconfig fehlten im Menü ‚Datum/Zeit / Synchronisierung‘ die Konfigurationseinstellungen zur Zeitserver-Abgleichmethode.
- Im WEBconfig-Menü ‚Setup Assistent / Public Spot Benutzer verwalten‘ wurden Benutzer als ‚unauthenticated‘ angezeigt, obwohl diese erfolgreich mit dem Public Spot verbunden waren.
- Bei einer WWAN-Verbindung, bei welcher der Adressbezug per DHCP konfiguriert war, sendete der LANCOM DHCP-Client ARP requests, obwohl diese für die WWAN-Verbindung nicht benötigt wurden.
- Die in dem Menü ‚IPv4 / Adressen‘ hinterlegten DNS-Server sind an das LAN-Interface gebunden. Wenn in diesem Menü die lokale IP-Adresse des Routers als DNS-Server hinterlegt und eine Default-Route erstellt wurde, welche auf die IP-Adresse eines vorgeschalteten Routers im selben IP-Adress-Bereich zeigte, führte dies zu einem unvermittelten Neustart des Routers.

**WLAN**

- Wenn bei voll ausgefüllter RADIUS-Benutzertabelle ein weiterer Benutzer hinzugefügt werden sollte, wurde anstatt einer Fehlermeldung eine Seite mit JavaScript-Code angezeigt.
- In LCOS 10.70 konnte es vorkommen, dass in der Adress-Tabelle des verwendeten WLC-Tunnels ein fehlerhafter Verweis auf die MAC-Adresse des verbundenen WLAN-Gerätes hinterlegt wurde. Dadurch funktionierte die Kommunikation über den WLC-Tunnel nicht mehr.

## 7. Allgemeine Hinweise

### Haftungsausschluss

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

### Sichern der aktuellen Konfiguration

**Bitte sichern Sie vor dem Update Ihrer LANCOM-Geräte auf eine neue LCOS-Version unbedingt Ihre Konfigurationsdateien!**

Wegen umfangreicher Feature-Erweiterungen ist ohne eine Sicherung der Konfigurationsdaten eine Rückkehr auf die alte Firmware **nicht mehr automatisch möglich**.

Wenn Sie Geräte, die Sie über eine Router-Verbindung oder WLAN-Punkt-zu-Punkt-Verbindung erreichen können, aktualisieren möchten, bedenken Sie bitte, dass Sie zuerst das entfernte LANCOM Gerät und anschließend das lokale LANCOM Gerät aktualisieren. Eine Anleitung zur Firmware-Aktualisierung erhalten Sie im [LCOS-Referenzhandbuch](#). **Wir empfehlen zudem, dass produktive Systeme vor dem Einsatz in der Kundenumgebung erst einem internen Test unterzogen werden**, da trotz intensivster interner und externer Qualitätssicherungsmaßnahmen ggf. nicht alle Risiken durch LANCOM Systems ausgeschlossen werden können.

### Verwendung einer Minimalfirmware zur Vergrößerung des Speicherplatzes

Durch zahlreiche neue Funktionen in der LCOS-Firmware ist es bei älteren LANCOM Geräten unter Umständen nicht mehr möglich, zwei vollwertige Firmware-Versionen gleichzeitig zu speichern. Um mehr Platz im Speicher zu schaffen, muss dann statt einer vollwertigen Firmware zunächst eine eingeschränkte, kleinere Firmware eingerichtet werden. Hierdurch steht für die andere Firmware im Gerät erheblich mehr Speicher zur Verfügung. Diese Einrichtung ist nur einmalig erforderlich und wird mit einer „Minimalfirmware“ durchgeführt. Nach dem Einspielen der Minimalfirmware steht die Firmsafe-Funktion des LANCOM nur noch in eingeschränktem Umfang zur Verfügung. Das Update auf eine neuere Firmware ist weiterhin problemlos möglich. Das LANCOM Gerät arbeitet nach einem fehlgeschlagenen Update jedoch mit einer Minimalfirmware, die Ihnen ausschließlich den lokalen Zugriff auf das Gerät erlaubt. Alle erweiterten Funktionalitäten, insbesondere die Remote Administration, sind nicht verfügbar, solange die Minimalfirmware aktiv ist.